

RAPPORT D'INTERVENTION		DATE	24 MARS 2024	RC HOME	
CATEGORIE	APPAREIL	MARQUE	REF / MODELE		
 ELECTROMENAGER	GRILLE PAIN	ROWENTA	TL681830/3D A.1616R T05-B (1370-1600W)		
NOM ET ADRESSE JEAN-PHILIPPE	MONTFERRAT	Tél: E-mail			
CE QUE DIT LE PROPRIETAIRE Le grille pain ne fonctionne pas. Pas de notice					
CE QUE DIT L'APPAREIL ( <b>AVANT LA MISE SOUS TENSION VERIFIER L'ABSENCE DE COURT-CIRCUIT.</b> )					
<p>A la mise sous tension, 2 bip, 4 LED s'allument      Quand j'abaisse le chariot, il reste accroché, les résistances chauffent ( 1600 W )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dégagement de fumée Mise hors tension, le chariot remonte.</li> <li>2) Les supports tartine ne sont pas parallèles, plus haut côté poignée</li> </ol>					
HYPOTHESES DE PANNE			ACTION		
<ul style="list-style-type: none"> <li>-1) Miettes de pain collées sur les résistances</li> <li>-2) Supports tartines tordues</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>-Nettoyage des résistances</li> <li>-Redressement supports</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> <li>-</li> </ul>		
DEMONTAGE APPAREIL	FACILE		MOYEN	X	DIFFICILE
CONTROLE VISUEL DES COMPOSANTS					
MESURE DES COMPOSANTS					
REPARATION EFFECTUEE, COMPOSANTS A REMPLACER OU ADAPTATIONS					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nettoyage complet des résistances et tout l'intérieur du grille pain ( soufflette )</li> <li>2) Redressement des supports tartines</li> </ol>					
DIAGNOSTIQUE REPARATION	TOTALE	X	PARTIELLE		HS

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

### FACE AVANT



MONTEE TEMPS DE

DESCENTE TEMPS DE

PAIN

STOP

TARTINE

CHAUFFAGE 30

A la mise sous tension les 4 LED bleues s'allument et s'éteignent au bout de



#### DEMONTAGE CAPOT

Retirer les 4 vis cruciformes dans les angles



Déclipser les 6 clips ( 3 de chaque coté ) en passant par les

Ouïes de ventilation à l'aide d'un tournevis plat.  
Le capot sort par le haut