

https://www.miss-pieces.com/pieces-detachees-et-accessoires-robot-thermomix-vorwerk_c652.html

THERMOMIX - ROBOT CULINAIRE VORWERK

CHOISISSEZ LE MODÈLE DE VOTRE THERMOMIX :



ROBOT TM6



THERMOMIX FRIEND



ROBOT TM5



ROBOT TM31



ROBOT TM21



THERMOMIX TM3300



THERMOMIX TM3000



THERMOMIX TM2200



LIVRE & CLÉ RECETTE



PROMO

Activer Windows
Accédez aux paramètres |

Solutions aux codes erreurs du Thermomix TM31

Votre Thermomix TM31 Vorwerk affiche un code erreur de type 52, 69, 23, 32, 39, 70, 22 ou encore 24 ? Ce guide vous fournit une liste exhaustive des codes de panne du TM31 et les procédures de dépannage associées.

[Trouver mes pièces détachées pour Thermomix](#)

 [Faire diagnostiquer mon Thermomix TM31](#)

TM31 : code erreur 22, 28, 30, 32 et 39

L'affichage d'un code erreur 22, 28, 30, 32 ou 39 est lié à un défaut de composant ou d'alimentation électrique. Pour réparer votre Thermomix TM31, il faut nécessairement remplacer le matériel défectueux. Autrement dit, changez la platine de puissance.

TM31 : code erreur 23

Le code erreur 23 se déclenche en cas de défaut de chauffe. Les picots qui font contact sous le bol sont possiblement sales. Le cas échéant, le courant ne passe plus. Nettoyez ces éléments et relancez l'appareil. Si les connecteurs sont parfaitement propres, l'erreur 23 peut venir de la résistance située dans le **bol de mixage**. Afin d'en obtenir la confirmation, testez l'appareil avec un bol de remplacement. Si ça marche, mettez au rebut le bol défaillant.

TM31 : code erreur 24

Le code erreur 24 indique une tension électrique insuffisante (moins de 200 V). Pour résoudre ce problème, vérifiez tout d'abord l'intégrité et le branchement du cordon d'alimentation. Il doit être branché à une prise murale fonctionnelle. Vous pouvez tenter de débrancher et de rebrancher l'appareil.

Si le câble électrique est hors de cause, remplacez la carte électronique de puissance. De toute évidence, une platine défectueuse ne peut plus correctement alimenter les composants internes du cuiseur.

TM31 : code erreur 25

Le Thermomix affiche un code erreur 25 lorsque la charge du moteur est trop élevée. Le cas se présentant, l'appareil s'arrête par sécurité pour protéger le moteur. Le phénomène survient lorsque des ingrédients trop durs sont utilisés, ou si le bol est excessivement rempli. Pour remédier à cette situation, réduisez la charge et vérifiez le bon état des parties mécaniques (moteur, jeu de lames...).

TM31 : code erreur 26

Le code erreur 26 signale un problème de connexion entre la carte de commande et la carte de puissance, ou éventuellement, un défaut des capteurs infrarouges. Il est préconisé de vérifier l'état du câble de liaison entre les deux cartes. Contrôlez le système infrarouge avec le matériel approprié, seulement en centre de service.

TM31 : code erreur 27, 35 et 54

Les code erreurs 27, 35 ou 54 correspondent à une défaillance mineure de l'appareil suite à une perturbation du signal électrique. Pour corriger le problème, il suffit d'éteindre et de rallumer le Thermomix. Si le problème persiste, allez en centre service agréé.

TM31 : code erreur 29

Le code erreur 29 signifie que le moteur de la machine est en surchauffe. Si ce cas de figure vous arrive, laissez le moteur refroidir une bonne demi-heure et diminuez la charge dans le bol. Vous pouvez également tester le moteur et le remplacer si la valeur obtenue avec le [multimètre](#) n'est pas conforme.

TM31 : code erreur 31

Un code erreur 31 sur un Thermomix TM31 apparaît en cas d'anomalie avec le mécanisme de verrouillage du bol et du [couvercle](#). La première chose à faire est de vérifier les différents éléments du système de fermeture (switch de sécurité, verrou...). Portez une attention toute particulière sur la tige de sécurité et la lamelle ressort situées à l'intérieur de la carcasse blanche. Aussi, assurez-vous que le couvercle soit toujours parfaitement enclenché sur le bol. Si le micro switch de la carte de commande est défectueux, il faut remplacer ladite carte, car le micro-interrupteur n'est pas vendu au détail.

TM31 : code erreur 34

Un code erreur 34 ou C34 indique que le moteur du Thermomix ne reçoit plus les informations en provenance de la carte électronique du tachymètre. Vérifiez donc si le câble entre ces deux éléments n'est pas endommagé.

TM31 : code erreur 36

Le Thermomix affiche un code erreur 36 en cas de voltage inadapté (trop élevé ou trop faible). Pour corriger ce défaut, contrôlez si le fusible n'est pas coupé et remplacez la platine de puissance.

TM31 : code erreur 37

La mise en erreur n°37 est synonyme d'anomalie au niveau de la vitesse de rotation du moteur. Il faut contrôler le faisceau de la carte du tachymètre via un test de continuité. Si celui-ci est coupé, il ne peut plus envoyer de signal électrique. Auquel cas, changez la pièce. Autrement, le moteur est probablement en fin de vie.

TM31 : code erreur 38

Un code erreur 38 indique de toute évidence un défaut de pilote du moteur. Vérifiez le câblage du moteur et au besoin, achetez une nouvelle carte de puissance.

TM31 : code erreur 51, 58, 59, 60 et 61

Les anomalies 51, 58, 59, 60 et 61 du TM31 annoncent une perte de communication entre les cartes électroniques. Les données transmises sont parfois même erronées. La solution consiste à vérifier le câble de liaison et à remplacer le circuit imprimé défectueux. Le dysfonctionnement peut venir de la carte de commande, comme de la platine de puissance.

TM31 : code erreur 52

L'affichage d'un défaut 52 signifie que le circuit électrique est interrompu et ouvert. La solution de dépannage consiste tout d'abord à contrôler l'état du module de contact (propreté et continuité), ainsi que l'état du faisceau situé entre le module et la carte. Si ces éléments sont opérationnels, testez l'appareil avec un autre bol. Si le problème disparaît, vous pouvez changer le bol défaillant.

TM31 : code erreur 53

Le code erreur 53 permet de savoir que l'alimentation électrique du bol du TM31 est en court-circuit. Ce problème peut apparaître si les connecteurs du bol sont sales, c'est pourquoi, nous vous recommandons de bien les dépoussiérer. Si le problème continue, appliquez la procédure de diagnostic relative à l'erreur 52. Autrement dit, vérifiez le module de contact et le faisceau de connexion.

TM31 : code erreur 55

Le code erreur 55 pointe un souci de calibrage de la balance. La résolution de cette panne implique le remplacement des capteurs de mesure de la balance en cas de défectuosité avérée. Si les capteurs fonctionnent correctement, c'est la platine de commande qui est en cause.

TM31 : code erreur 56

Le code erreur 56 correspond à un défaut des paramètres de chauffage. Dans cette situation, remplacez la pièce qui gère les différents programmes de chauffe, c'est-à-dire, la carte de commande.

TM31 : code erreur 57

Un Thermomix TM31 affiche un code erreur 57 en cas de mauvaise calibration. La carte de commande, normalement chargée de corriger ces erreurs, est probablement défectueuse si la calibration est bonne.

TM31 : code erreur 62 et 63

Les codes erreurs 62 et 63 apparaissent à l'écran pour indiquer un défaut de communication infrarouge. L'émetteur infrarouge qui se trouve dans l'appareil mesure la température des aliments grâce à un faisceau de lumière infrarouge. Celui-ci est probablement HS en cas d'erreur 62 ou 63. Testez ladite pièce. Si le capteur est fonctionnel, c'est la platine de commande qu'il faut changer.

TM31 : code erreur 64

Le code erreur 64 se déclenche généralement lors de l'initialisation de l'appareil. Le dysfonctionnement vient du bouton lui-même. Vérifiez si l'un des boutons n'est pas coincé ou endommagé.

TM31 : code erreur 65

Le code erreur 65 est causée par le potentiomètre. Ce composant se trouve sur la carte de commande et sert à ajuster la puissance de l'élément chauffant en fonction du programme choisi. Si le potentiomètre est accidentellement tourné en position « marche » lors de la mise en route, l'appareil peut se mettre en sécurité. Pour résoudre ce problème, tournez le potentiomètre ou changez la carte de commande.

TM31 : code erreur 66, 67 et 68

Les codes erreurs 66, 67 et 68 indiquent une défaillance du composant de la carte électronique dédié à la gestion des programmes. La seule solution est de changer l'intégralité de la carte de commande.

TM31 : code erreur 69

Le code erreur 69 révèle un problème de surchauffe. La platine de puissance et la résistance sont susceptibles de causer cette anomalie. En fonction de la casse identifiée, changez la carte électronique ou le bol (qui inclut l'élément chauffant).

TM31 : code erreur 70

Le code erreur 70 manifeste une défaillance du switch de verrouillage. C'est alors l'ensemble du système de fermeture qu'il faut contrôler (tige, lamelle ressort, couvercle). Si le switch est HS, achetez une nouvelle carte de commande.

TM31 : code erreur 71

En cas d'erreur 71, rendez-vous directement dans un [centre de réparation agréé Vorwerk](#). Un examen approfondi de l'appareil est requis afin de contrôler les différents composants de l'appareil.

TM31 : code erreur 72

Le code erreur 72 est lié à la carte de puissance. Cependant, une intervention technique est nécessaire en centre. Veuillez confier la réparation à un professionnel agréé Thermomix. Pas de réparateur à proximité ? Choisissez notre [forfait diagnostic de panne pour TM31](#) avec l'expédition aller-retour.

TM31 : code erreur open

Le code erreur « OPEN » indique une anomalie au niveau du système de verrouillage. Le couvercle est considéré comme ouvert par l'appareil malgré sa bonne fermeture. Cet indicent est dû à un switch de fermeture défectueux, qui parasite le fonctionnement du TM31. La résolution du défaut implique le remplacement de la carte de commande, car l'élément n'est pas détaillé par le fabricant.

Découvrez tous les accessoires et pièces détachées du robot culinaire Thermomix TM2200 Vorwerk

Retrouvez toutes les pièces détachées et accessoires pour robot culinaire Vorwerk TM2200 - TM 2200 comme le bol, la poignée, le couvercle, le joint de couteaux, les couteaux, le gobelet doseur ou la spatule.



En tant que centre service agréé, notre établissement peut se procurer toutes les pièces détachées et accessoires des appareils de marque **Vorwerk**

Vous n'avez pas d'appareils Vorwerk ? Voir [toutes les marques](#) pour lesquelles nous pouvons vous procurer des pièces détachées et accessoires

Si vous ne trouvez pas la pièce détachée recherchée ou pour toutes autres questions, [contactez-nous](#) !

Il y a 9 résultats dans : TM2200 - THERMOMIX ▾

Trier



[VM2200 - joint de couvercle](#)

17,90 €

24,90 €

